


Kurzanleitung Variolehre

Quick guide Mounting gauge vario

Guide rapide Gabarit de montage vario

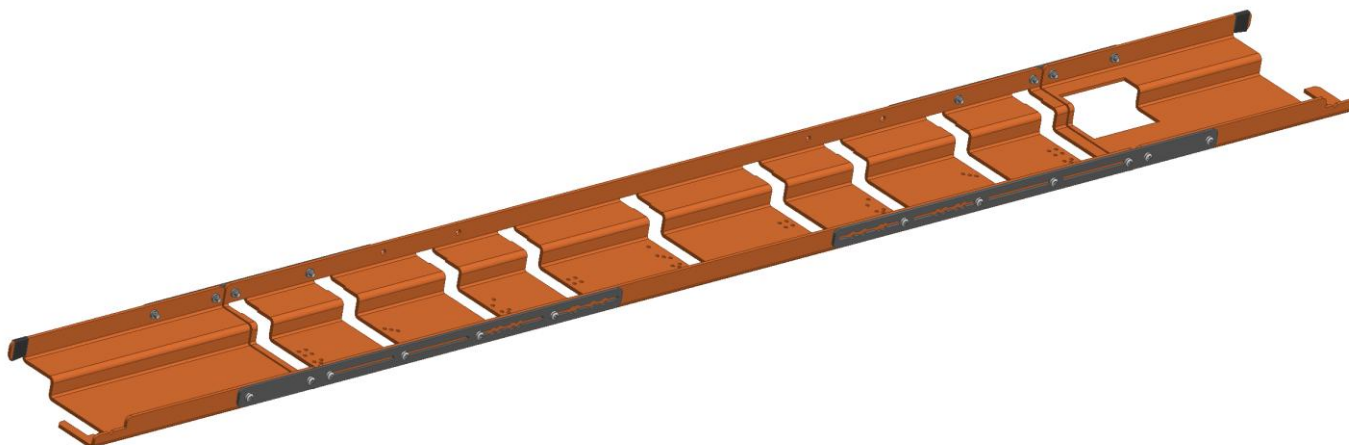


**Vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren.
Read carefully before use and keep in a safe place.
A lire attentivement avant utilisation et à conserver pour consultation ultérieure.**

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf dem neuesten Stand. Die aktuelle Version kann jederzeit über www.solrif.com heruntergeladen werden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Urheberrechte und alle weiteren Schutzrechte an den Inhalten dieses Datenblattes verbleiben vollumfänglich bei der Ernst Schweizer AG. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist ausschliesslich mit unserer vorherigen Zustimmung erlaubt.

All information and illustrations were up to date at the time of publication. The latest version can be downloaded at any time from www.solrif.com. Subject to technical changes, errors excepted. The copyrights and all other industrial property rights to the contents of this data sheet remain in full with Ernst Schweizer AG. Reprinting, even in extracts, is only permitted with our prior consent.

Toutes les informations et illustrations étaient à jour au moment de la publication. La version à jour peut être téléchargée à tout moment sur www.solrif.com. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les droits d'auteur et tous les autres droits de protection relatifs au contenu de cette fiche technique sont entièrement détenus par Ernst Schweizer AG. La reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'avec notre accord préalable.

Positionen Positions Positions


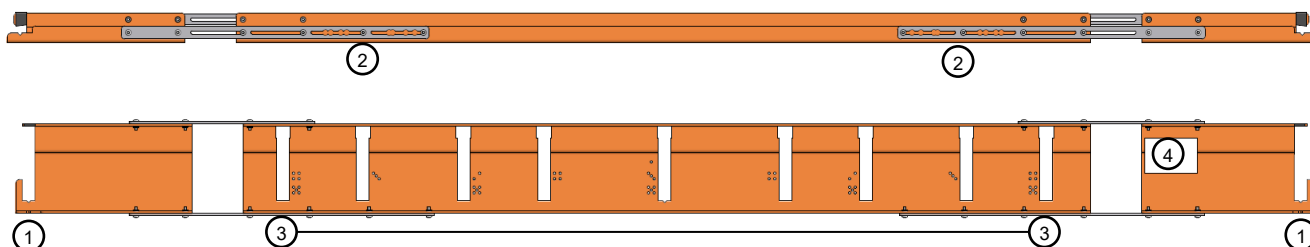




1	Position Montagebügel Profil Position mounting clamp profile Position étrier de montage profilé
2	Einrastpositionen für spezifische Modullängen Locking positions for specific module lengths Position de la grille pour des longueurs de module spécifiques
3	Position der Montagebügel Glas gemäss S.P.T Bericht Position of the mounting clamps glass according to the S.P.T. report Position des étriers de montage verre conformément au rapport S.P.T.
4	Lücke für Erdungsklemme Gap for grounding clamp Lacune pour borne de mise à la terre

Mögliche Modulgrössen und Einrastpositionen Possible module sizes and locking positions Dimensions possibles des modules et positions d'enclenchement


Grösse Variolehre Size of vario gauge Taille du gabarit vario	Min. Modullänge Min. module length Min. longueur du module	Max. Modullänge Max. module length Max. longueur du module	Einrast-Positionen Snap-in positions Positions d'enclenchement
S	1410	1550	1443
M	1550	1690	1593, 1598
L	1690	1830	1743, 1766, 1767, 1783, 1805, 1806
XL	1830	1970	1920

Einstellungen Adjustments Ajustements

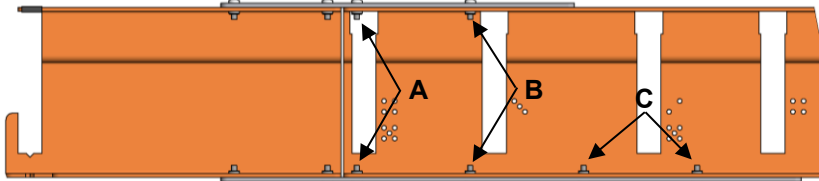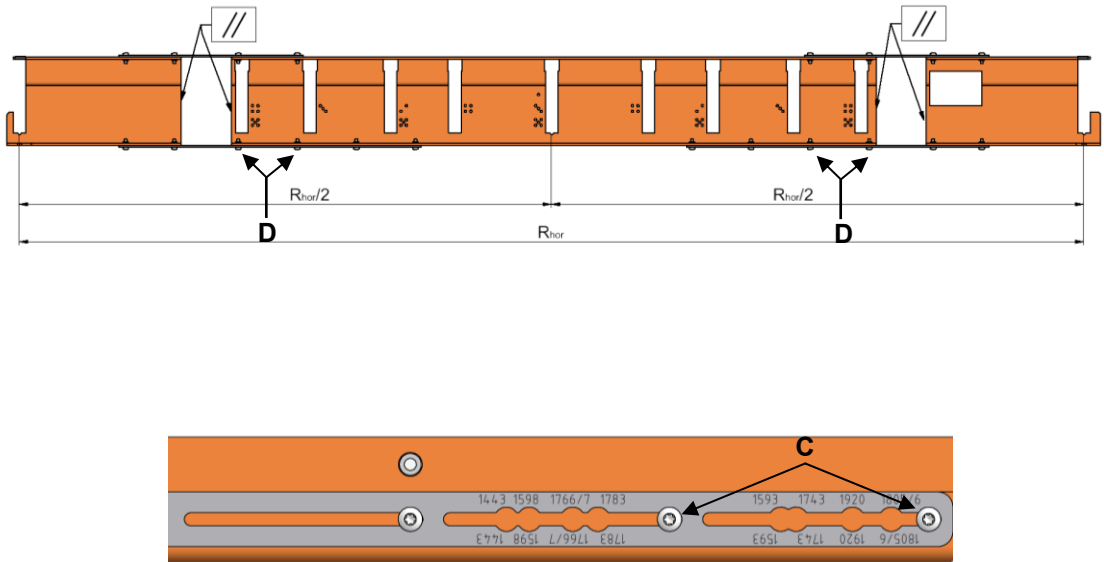Schritt Step Étape	Beschreibung Description Description
1	Schrauben lösen (A & B & C) Loosen screws (A & B & C) Desserrer les vis (A & B & C) 
2	$R_{hor}/2$ einstellen (R_{hor} = Modulbreite – 18 mm) und Schrauben (D) anziehen. Für spezifische Modulbreiten wird eine Schraube (C) in die entsprechende Bohrung geschraubt. Set $R_{hor}/2$ (R_{hor} = Modul width – 18 mm) and tighten screws (D) For specific module widths, screw a screw (C) into the corresponding hole. Régler $R_{hor}/2$ (R_{hor} = Largeur du module – 18 mm) et serrer les vis (D) Pour des largeurs de modules spécifiques, visser une vis (C) dans le trou correspondant. 

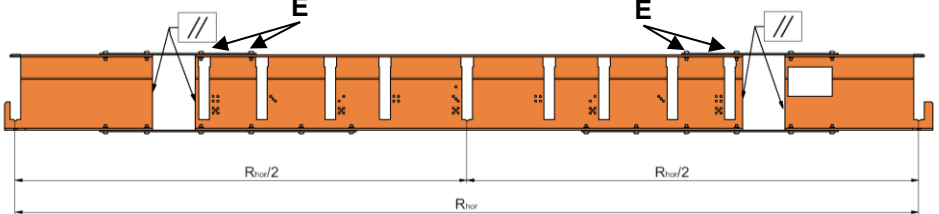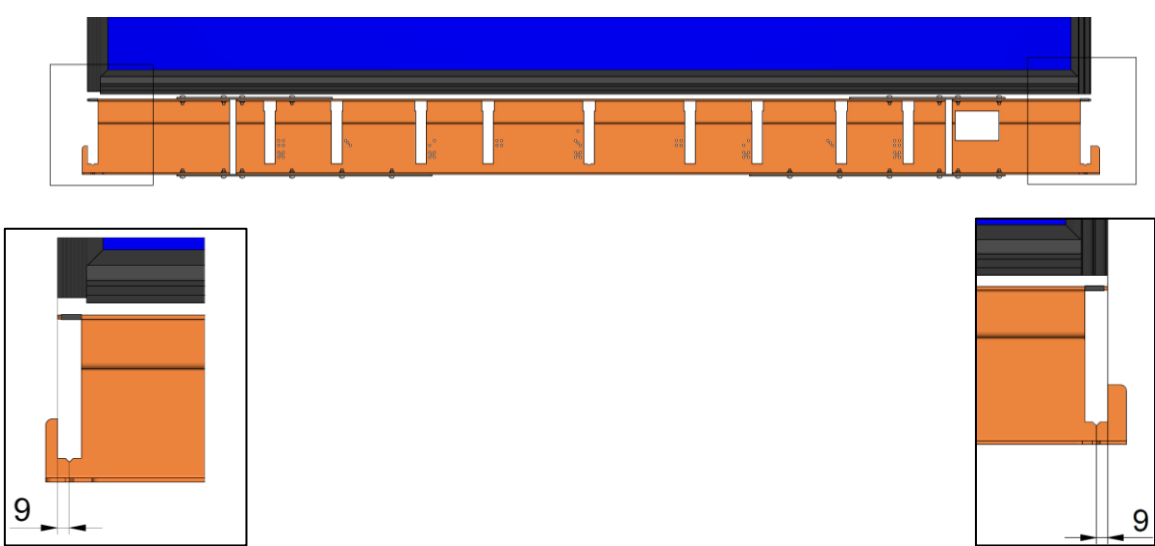3	Parallelität prüfen und Schrauben anziehen (E) Check parallelism and tighten screws (E) Vérifier le parallélisme et serrer les vis (E) 
4	R_{hor} prüfen (kann mithilfe eines Solrif Moduls geprüft werden) Check R_{hor} (can be checked using a Solrif module) La verification de R_{hor} (peut être effectuée à l'aide d'un module Solrif) 
	Tipp: <i>Eine Markierung auf die Führung und das Mittelstück der Variolehre anbringen, damit mögliche Verschiebungen erkannt werden können.</i> Hint: <i>Apply a mark to the guide and the centre section of the vario gauge so that any movement can be detected.</i> Astuce: <i>Apposez un repère sur le guide et la pièce centrale du gabarit vario afin de pouvoir détecter d'éventuels décalages.</i>

Nummerierung Numbering Numérotation

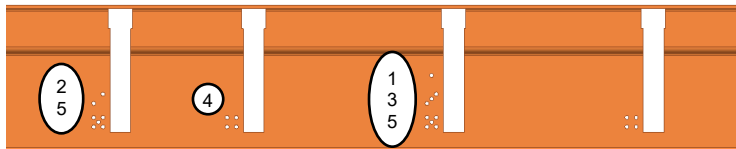

Die Punktnummerierung von 1 bis 5 gibt die Position der Montagebügel Glas vor, die an die Solrif-Latten montiert werden müssen. Die Anzahl Montagebügel Glas ist dem S.P.T. Bericht zu entnehmen.

Beispiel: Wenn drei Montagebügel Glas erforderlich sind, müssen diese an den mit "3" gekennzeichneten Markierungen angebracht werden.



The numbered points 1 to 5 indicate the positions of the mounting clamps glass that must be fitted to the Solrif battens. The number of mounting clamps glass can be found in the S.P.T. report.

Example: If three mounting clamps glass are required, these must be fitted to the markings labelled "3".


La numérotation des points de 1 à 5 indique l'emplacement des étriers de montage verre qui doivent être fixés aux lattes Solrif. Le nombre d'étriers de montage verre est indiqué dans le rapport S.P.T.

Exemple: Si trois étriers de montage verre sont nécessaires, ceux-ci doivent être fixés aux repères marqués du chiffre "3".

Unterste Modulreihe
Bottom row of modules
Série de modules inférieure

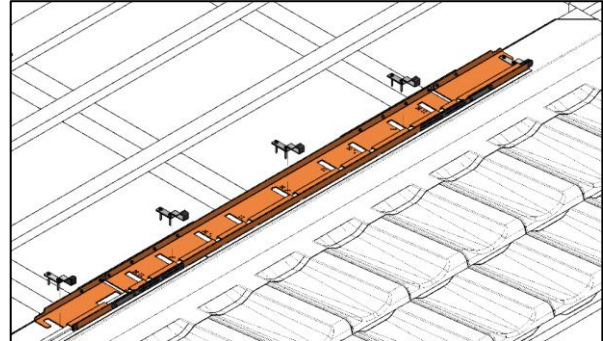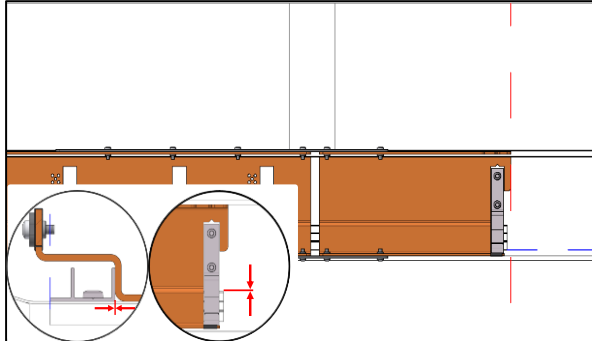

Weitere Modulreihen
Further rows of modules
Série de modules suivants

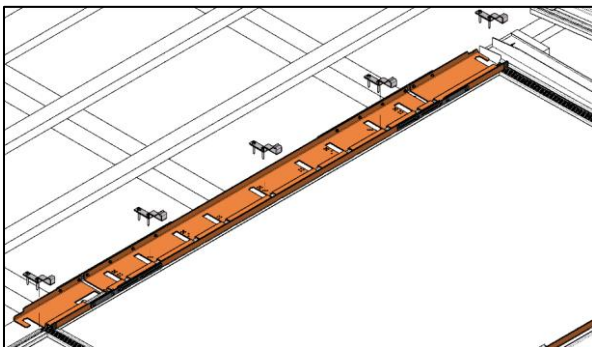

Oberste Modulreihe
Top row of modules
Série de modules supérieure

